



**DANGER**

Electrical Shock Hazard

Only authorized technicians should perform diagnostic voltage measurements.

After performing voltage measurements, disconnect power before servicing.

Failure to follow these instructions can result in death or electrical shock.

**DANGER**

Risque de choc électrique

Seul un technicien autorisé est habilité à effectuer des mesures de tension aux fins de diagnostic.

Après avoir effectué des mesures de tension, déconnecter la source de courant électrique avant toute intervention.

Le non-respect de ces instructions peut causer un décès ou un choc électrique.



**WARNING**

Electrical Shock Hazard

Disconnect power before servicing.

Replace all parts and panels before operating.

Failure to do so can result in death or electrical shock.

**AVERTISSEMENT**

Risque de choc électrique

Déconnecter la source de courant électrique avant l'entretien.

Replacer pièces et panneaux avant de faire la remise en marche.

Le non-respect de ces instructions peut causer un décès ou un choc électrique.

Voltage Measurement Safety Information

When performing live voltage measurements, you must do the following:

- Verify the controls are in the off position so that the appliance does not start when energized.
- Allow enough space to perform the voltage measurements without obstructions.
- Keep other people a safe distance away from the appliance to prevent potential injury.
- Always use the proper testing equipment.
- After voltage measurements, always disconnect power before servicing.

Informations de sécurité concernant la mesure de la tension

La mesure de la tension doit être effectuée de la manière suivante:

- Vérifier que les commandes sont à la position OFF (Arrêt) pour que l'appareil ne démarre pas lorsqu'il est mis sous tension.
- Laisser suffisamment d'espace pour pouvoir faire les mesures de tension sans qu'il y ait d'obstacle.
- Éloigner toutes les autres personnes présentes suffisamment loin de l'appareil pour éviter les risques de blessure.
- Toujours utiliser l'équipement de test approprié.
- Après les mesures de tension, toujours déconnecter la source de courant électrique avant de procéder au service.

ACTIVATING THE SERVICE DIAGNOSTIC MODES
TO ENTER SERVICE DIAGNOSTIC MODE

1. Be sure the washer is in standby mode (plugged in with all indicators off).

2. Select any three (3) buttons (except POWER) and follow the steps below, using the same button:
Within 8 seconds,
 - Press and Release the **1st** selected button.
 - Press and Release the **2nd** selected button.
 - Press and Release the **3rd** selected button.
 - Repeat this 3 button sequence 2 more times.

3. If Service Mode test mode has been activated successfully, the text “This area is for Service Technicians only” will be displayed on the LCD screen and additional navigational instructions will cycle through.

4. Follow the instructions shown on the screen for navigation into and within Service Mode.
- NOTE:** The Service Mode will time out after 5-10 minutes of user inactivity, or shut down if AC power is removed from the washer.

EXITING SERVICE DIAGNOSTIC MODE

Use either of the two methods below to exit diagnostic mode:

- Pressing and holding the **1st** button used to activate the Service Diagnostic mode for 5 seconds.
- Pressing the **POWER** button once.

ACTIVATION DES MODES DE DIAGNOSTIC DE SERVICE
POUR ACCÉDER AU MODE DE DIAGNOSTIC D'ENTRETIEN

1. S’assurer que la laveuse est en mode de veille (branchée avec tous les témoins désactivés).

2. Sélectionner trois (3) boutons (sauf POWER [ALIMENTATION]) et suivre les étapes suivantes en utilisant les mêmes boutons :
Dans les huit (8) secondes,
 - Appuyer et relâcher le **1er** bouton sélectionné.
 - Appuyer et relâcher le **2e** bouton sélectionné.
 - Appuyer et relâcher le **3e** bouton sélectionné.
 - Répéter cette séquence de 3 boutons 2 autres fois.

3. Si le mode d’entretien a été activé avec succès, le message « This area is for Service Technicians only » (cette section est réservée pour les techniciens d’entretien seulement) s’affichera à l’écran ACL. Des instructions de navigation supplémentaires s’afficheront également.

4. Suivre les instructions affichées à l’écran pour naviguer dans le mode d’entretien

REMARQUE : Le mode d’entretien se désactive après 5 à 10 minutes d’inactivité ou s’éteindra si l’alimentation CA de la laveuse est coupée.

SORTIE DU MODE DE DIAGNOSTIC D'ENTRETIEN

Utiliser l’une des deux méthodes suivantes pour quitter le mode de diagnostic :

- Appuyer et maintenir enfoncé le **1er** bouton utilisé pour activer le mode de diagnostic d’entretien pendant 5 secondes.
- Appuyer une fois sur le bouton **POWER** (alimentation).

ERROR CODES / CODES D’ERREUR

DISPLAY / AFFICHAGE	DESCRIPTION
F1E1	Motor or Heater Failure or Connector Problem / Anomalie de moteur ou de chauffage ou problème de connexion
F3E1	Exhaust Thermistor Open/Shorted / Thermistance de décharge ouverte/court-circuitée
F3E2	Moisture Sensor Open/Shorted / Capteur d’humidité ouvert/court-circuité
F3E3	Inlet Thermistor Open/Shorted / Thermistance d’admission ouverte/court-circuitée
F3E5	Moisture Sensor 2 Open/Shorted (only Quad Sense models) / Capteur d’humidité 2 Ouvert/court-circuité (seulement sur les modèles avec capteur Quad)
F6E1 and F6E2 F6E1 et F6E2	HMI/ACU Communication Error / IMH/MCA Erreur de communication
FCE1	WIFI Module Communications Lost / Module Wi-Fi Communications perdues

RESISTANCES / RÉISTANCES

SELECT - INLET THERMISTOR RESISTANCE / SÉLECTION – RÉISTANCE DE THERMISTANCE D'ENTRÉE			
TEMPERATURE / TEMPÉRATURE °F (°C)	RESISTANCE / RÉSISTANCE k Ω	TEMPERATURE / TEMPÉRATURE °F (°C)	RESISTANCE / RÉSISTANCE k Ω
68° (20°)	61.2-63.7 / 61,2–63,7	131° (55°)	14.5-15.3 / 14,5–15,3
77° (25°)	49.0-51.0 / 49,0–51,0	140° (60°)	12.1-12.8 / 12,1–12,8
86° (30°)	39.5-41.1 / 39,5–41,1	149° (65°)	10.2-10.7 / 10,2–10,7
95° (35°)	32.0-33.3 / 32,0–33,3	158° (70°)	8.5-9.0 / 8,5–9,0
104° (40°)	26.1-27.2 / 26,1–27,2	167° (75°)	7.2-7.6 / 7,2–7,6
113° (45°)	21.4-22.3 / 21,4–22,3	176° (80°)	6.1-6.5 / 6,1–6,5
122° (50°)	17.6-18.5 / 17,6–18,5		

OUTLET THERMISTOR RESISTANCE / RÉSISTANCE DE LA THERMISTANCE DE DÉCHARGE	
TEMPERATURE / TEMPÉRATURE °F (°C)	RESISTANCE / RÉSISTANCE k Ω
50° (10°)	19.0-22.0 / 19,0–22,0
60° (16°)	14.8-16.8 / 14,8–16,8
70° (21°)	11.5-13.5 / 11,5–13,5
80° (27°)	8.5-10.5 / 8,5–10,5
90° (32°)	6.8-8.8 / 6,8–8,8
100° (38°)	5.0-7.0 / 5,0–7,0

GAS - INLET THERMISTOR RESISTANCE / GAZ – RÉISTANCE DE THERMISTANCE D'ENTRÉE			
TEMPERATURE / TEMPÉRATURE °F (°C)	RESISTANCE / RÉSISTANCE k Ω	TEMPERATURE / TEMPÉRATURE °F (°C)	RESISTANCE / RÉSISTANCE k Ω
68° (20°)	57.5-67.6 / 57,5–67,6	131° (55°)	14.1-15.6 / 14,1–15,6
77° (25°)	46.1-53.8 / 46,1–53,8	140° (60°)	11.8-12.9 / 11,8–12,9
86° (30°)	37.4-43.1 / 37,4–43,1	149° (65°)	9.9-10.8 / 9,9–10,8
95° (35°)	30.4-34.7 / 30,4–34,7	158° (70°)	8.4-9.0 / 8,4–9,0
104° (40°)	24.9-28.2 / 24,9–28,2	167° (75°)	7.1-7.6 / 7,1–7,6
113° (45°)	20.5-23.0 / 20,5–23,0	176° (80°)	6.0-6.4 / 6,0–6,4
122° (50°)	16.9-18.9 / 16,9–18,9		

FOR SERVICE TECHNICIAN'S USE ONLY / À L'USAGE DU TECHNICIEN DE MAINTENANCE SEULEMENT

©2024

W11708031B

IMPORTANT: Electrostatic discharge may cause damage to machine control electronics. Refer to online Tech Sheet for additional information.

Check for proper voltage by completing the following steps:


1. Unplug appliance or disconnect power.
2. Connect voltage measurement equipment to proper connectors.
3. Plug in appliance or reconnect power and confirm voltage reading.
4. Unplug appliance or disconnect power.

IMPORTANT : Une décharge d'électricité statique peut faire subir des dommages aux circuits électroniques. Pour plus d'informations, consulter la fiche technique du produit en ligne.

Contrôler que la tension est correcte en effectuant les étapes suivantes :

1. Débrancher la sècheuse ou déconnecter la source de courant électrique.
2. Brancher l'outil de mesure de la tension aux bons connecteurs.
3. Brancher l'appareil ou reconnecter la source de courant électrique et vérifier la tension.
4. Débrancher la sècheuse ou déconnecter la source de courant électrique.


WIRE DIAGRAM / SCHÉMA DE CÂBLAGE

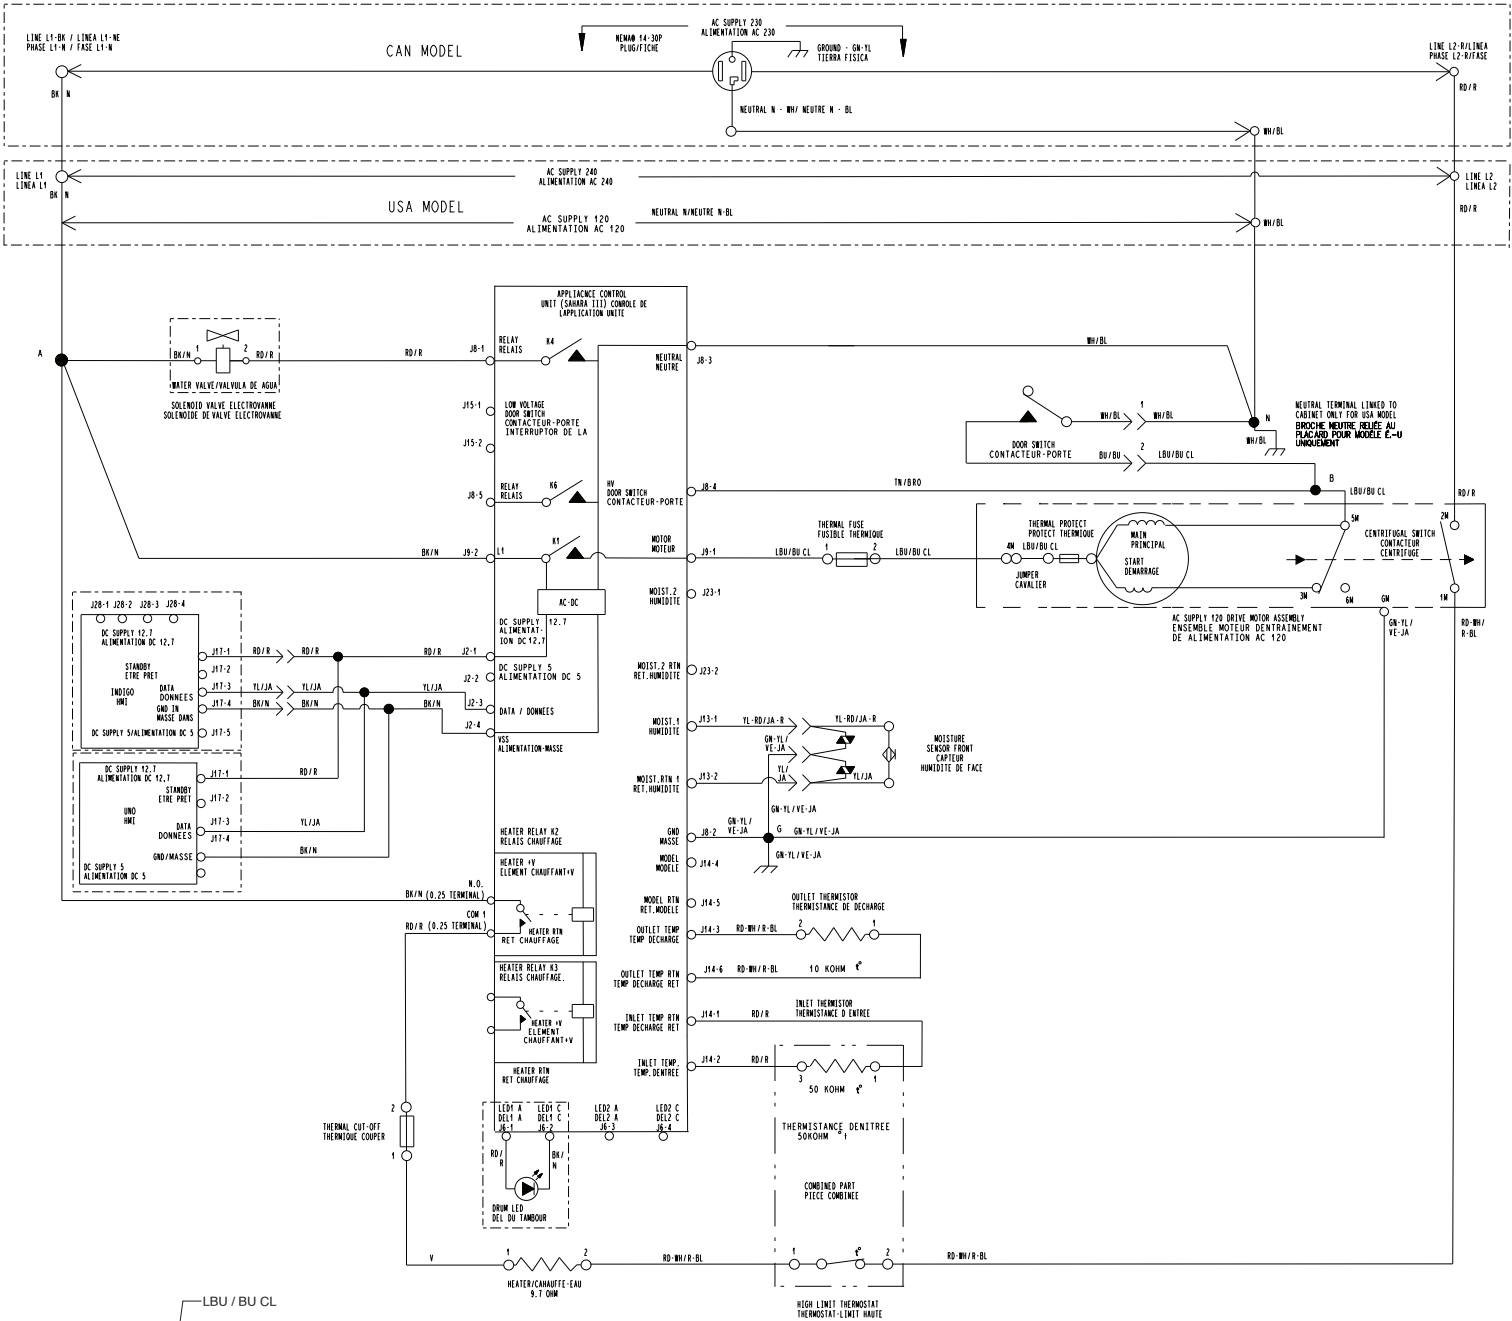


Wiring Diagram-Electric / Schéma de Câblage - Électriques

LEGEND / LÉGENDE

Ground / Terre	Connection / Connexion	No Connection / Pas de connexion	On Some Models / Sur certains modèles	In-Line Connection / Connexion en série	Connector P2: Position 1 / Connecteur P2, position 1	Circuitry Enclosed Within / Circuit à l'intérieur	Terminals / Broches du composant / Terminales	Single Switch / Contacteur simple	Thermal Switch (opens on heat rise) / Commutateur thermique (s'ouvre lorsque la chaleur augmente)	Thermal Switch (closes on heat rise) / Commutateur thermique (se ferme lorsque la chaleur augmente)	Resistor or Element / Résistance ou élément	Motor / Moteur	Relay / Relais	Incandescent Light / Lampe à incandescence	Non-Resettable Fuse / Fusible non réarmable	Thermistor / Thermistance	Indicator Light / Témoin lumineux	Triac / Triac	Thermo Fuse / Fusible thermique	Double Crimp / Double Pincer	Splice / Epissure	Temp Sensor / Capteur Thermométrique

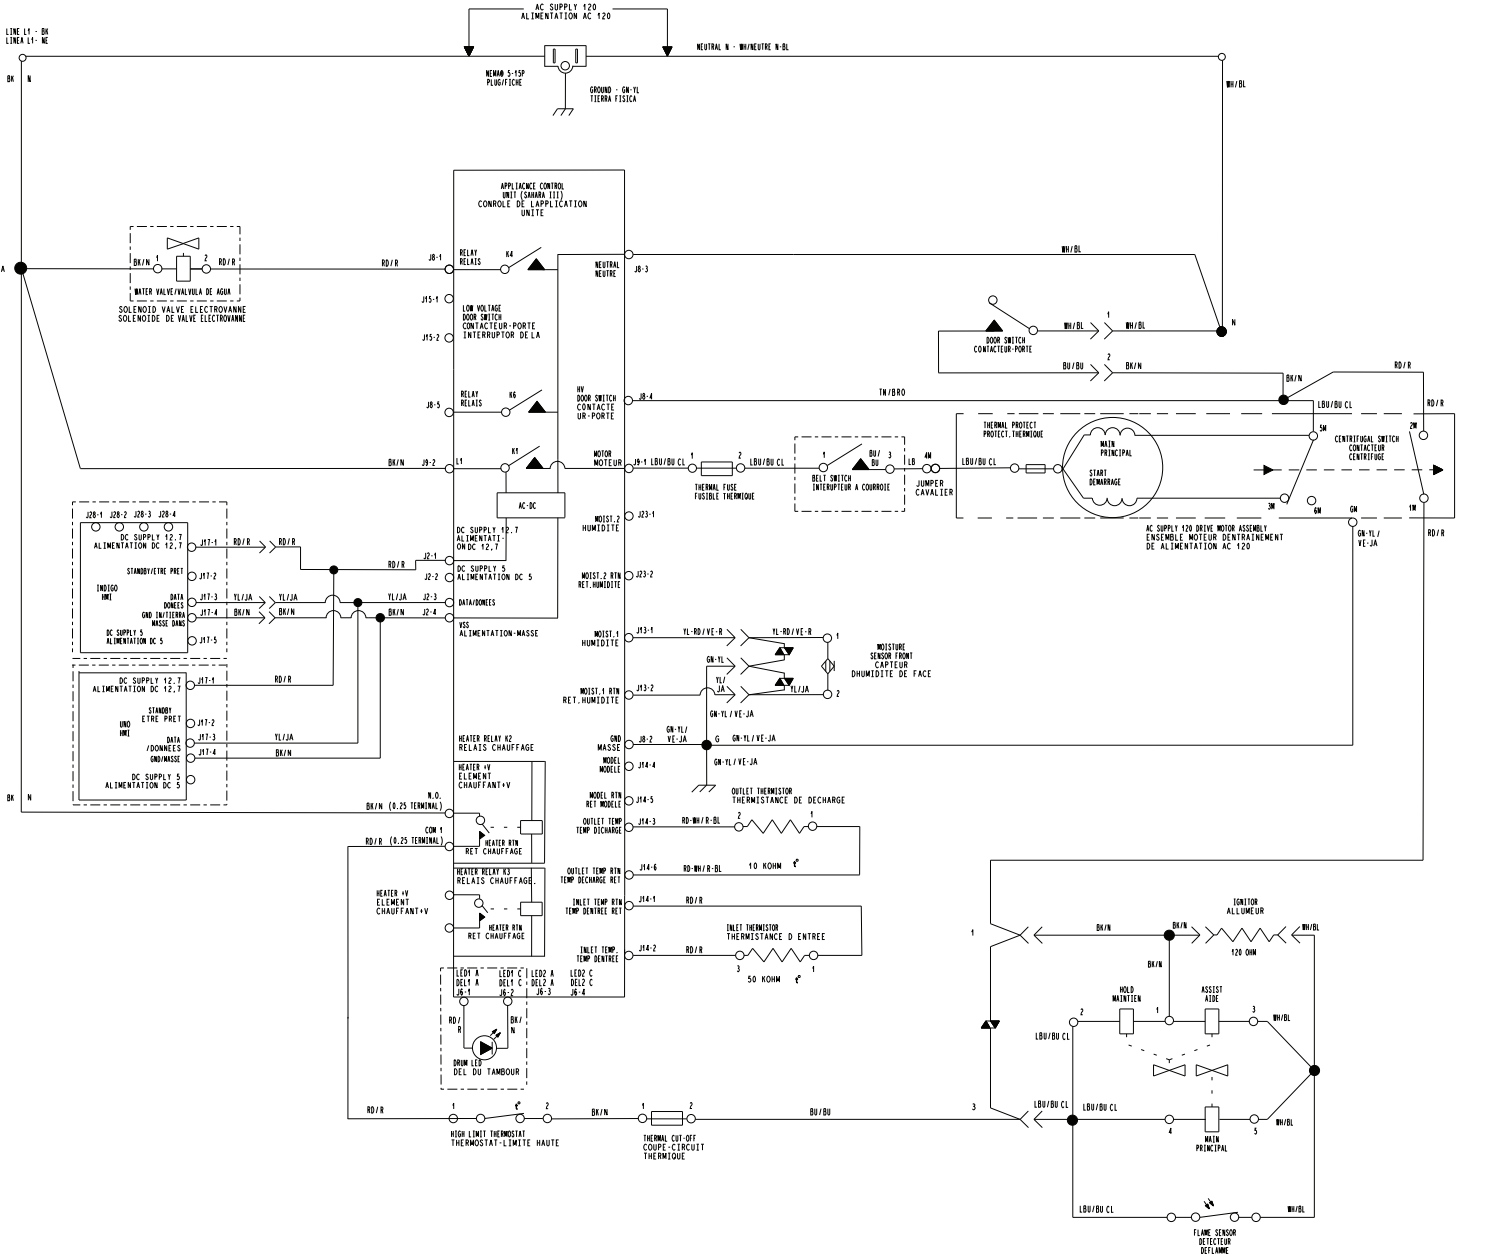

Wiring Diagram-Gas / Schéma de Câblage - Gaz

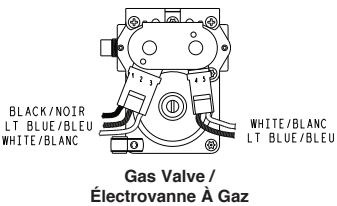

WIRE COLOR TABLE / TABLEAU DES COULEURS DE CONDUCTEURS			
COLOR CODE / CODE DE COULEUR	COLOR BILINGUAL / COULEUR BILINGUE	COLOR CODE / CODE DE COULEUR	COLOR BILINGUAL / COULEUR BILINGUE
BLU / BLU	BLUE / BLEU	BRN / BRN	BROWN / MARRON
GY / GR	GRAY / GRIS	GN / VE	GREEN / VERT
PK / ROSE	PINK / ROSE	LG	LIGHT GREEN / VERT CLAIR
RD / R	RED / ROUGE	LBU / BU CL	LIGHT BLUE / BLEU CLAIR
TN / BRO	TAN / BRUN	OR / OR	ORANGE / ORANGE
VT / VI	VIOLET / VIOLET	YL / JA	YELLOW / JAUNE
WH / BL	WHITE / BLANC	BR / MAR	BROWN / MARRON
AU	GOLD / D'OR	AG	SILVER / ARGENT
CU	COPPER / CUIVRE	AL	ALUMINUM / ALUMINIUM

